

جوشکاري چدن

مقدمه : چون به گرده وسيعي از مواد با عنصر اصلي آهن همراه با عناصر کربن $1/7$ تا $4/5$ درصد سيليسيم 3 د $0/5$ درصد ، فسفر ماگنيزيم $0/2$ درصد اطلاق مي شود . موليبدن ، نیکل ، کرم ، مس و بعضي عناصر ديگر هم براي توليد انواع چدن هاي آلياژي خاص اضافه مي شوند . توضيح رديف هاي گسترده ترکيبات شيميايي و خواص مهندسي انواع چدن ها موضوع اين بحث نيست اما بايد به اين نکته اشاره کرد که به طور کلي در صنعت چند نوع چدن موارد کاربرد بيشتري دارند که عبارتند از : چدن خاکستري ، چدن نشکن با گرافيت کربن ، چدن چکش خوار و چدن سفيد . هر کدام از اين نوع چدن ها بنا بر ترکيب شيميايي ساختار میکروسکپي زمينه ، اندازه و نحوه توزيع گرافيت يا کربور آهن داراي درجه هاي مختلف با خواص مهندسي متفاوت مي باشند .

چدن سفيد با مقطع شکست سفيد نقره اي و ترددي و شکنندگي بسيار زياد چون تقريبا قابل جوشکاري نيست و در مصارف مهندسي براي جوشکاري نیز طراحي نمي شود از اين بحث حذف مي شود .

کربن در چدن به دو صورت ترکيبي (سمنتيت Fe_3C و بعضي کاربيدهاي عناصر ديگر) و آزاد (گرافيت) يافت مي شود . گرافيت در چدن

خاکستری به صورت ورقه ای یا کرمی شکل ، در چدن مالیبل به صورت برفکی و در چدن نشکن به شکل کروی در زمینه پخش و توزیع شده است . به علت وجود گرافیت های تجمعی نر چدن های مالیبل و نشکن ابن نوع چدن ها قابلیت انعطاف پذیری و چکش خواری بهتری نسبت به چدن خاکستری دارد .

بعد از توضیحات مقدماتی فوق به نحوه جوشکاری قطعات چدنی پرداخته می شود ولی قبلا لازم است که ضرورت های عملیات جوشکاری روی قطعات چدنی بررسی شود . موارد مهم کاربرد عبارتند از :

الف - بر طرف کردن بعضی عیوب ریخته گری که در حین تراشکاری قطعات چدنی ظاهر می شوند . نظیر ترک های موضعی ، حفره های گازی ، حفره های ناشی از ریزش ماسه یا حبس سرباره و غیره .

ب - تعمیر کردن قطعات چدنی که در ضمن کار شکسته شده اند و از نظر اقتصادی و یا عدم دسترسی به تکنولوژی ساخت آنها ، بهتر است از طرق جوشکاری تعمیر گردند .

ج - اتصال دو یا چند قطعه که ریختن آنها به صورت واحد همراه با مشکلاتی بوده و یا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیستند .

2-24 روش های جوشکاری چدن خاکستری

چدن خاکستری دارای استحکام فشاری خوب (4/5 - 2/5 برابر استحکام کششی) در مقاومت ضربه ای نسبتاً پایین است . مقدار عناصر آلیاژی نظیر نیکل - کروم و مس بر روی استحکام و مقاومت در برابر خوردگی اثر مثبت و عناصر ناخالصی و عناصر ناخالصی نظیر گوگرد و فسفر بر روی مقاومت ضربه ای اثر منفی دارند . چدن خاکستری با همه مزایا و معایبی که دارد در صنعت موارد مصرف بسیار زیاد داشته و به ویژه در جاهایی که تحت نیروی استاتیکی (نظیر بدنه ماشین) و زندگی طولانی بدون ضربه های مکانیکی و حرارتی باشد مورد استفاده قرار می گیرد . قطعات چدن خاکستری را می توان با روش های مختلف ، قوس الکتریکی ، الکتروود محفوظ در گاز خنثی شعله گاز اکسی استیلن و لحیم سخت به یکدیگر متصل کرد .

1- قوس الکتریکی الکتروود دستی : استحکام کششی ، نحوه توزیع گرافیت درصد گوگرد و فسفر و درجه مهار یا ممانعت یا طرح قطعه کار عواملی هستند که به شدت در موفقیت جوشکاری با لکتروود تاثیر دارند . به عنوان مثال نوع چدن خاکستری با استحکام کششی $17/5 \text{ KG/MM}^2$ حسایت بیشتری در برابر تک های زیر خط ذوب نسبت به چدن با استحکام کششی $29/5 \text{ kgmm}^2$ دارد .

اگرچه روش های کربنی و فلزی لخت نیز قابل استفاده هستند اما بیشتر از الکتروود های روپوش دار فلزی استفاده می شود . از الکتروود با فلز هسته فولاد معمولی یا چدن نیز کمتر استفاده می شود . معمولاً فلز هسته الکتروود برای جوشکاری چدن ، نیکل و یا آلیاژ های آن با آهن و مس انتخاب می شود . این الکتروودها در استاندارد AWS و ASTM به صورت Cu ENi (نیکل و مس) ، ENi - C₁ (95 درصد نیکل) و ENiFe-C₁ (55 درصد نیکل و بقیه آهن) مشخص شده اند که هر کارخانه سازنده با نامها و شماره های خاصی آنها را عرضه می کند . اما غالباً الکتروودها با این استاندارد تطابق داده می شود . فلز جوش رسوب داده شده با ENiFe-C₁ و Cu ENi دارای کربن بالاتر از حد حلالیت هستند و همزمان با انجماد فلز جوش کربن اضافی به صورت گرافیت آزاد می شود که نقصانی در تنش فشاری ایجاد می نماید . به طور کلی الکتروودهای ENiFe-C₁ بهتر از Cu ENi هستند چون :

- الف - ضریب انبساط در فلز جوش کمتر است .
- ب - دامنه فسفر در فلز قطعه کار می تواند وسیع تر باشد .
- ج - استحکام و انعطاف پذیری فلز جوش افزایش می یابد .

د - حساسیت در برابر ایجاد ترک های گرم د فلز جوش کاهش می یابد .

الکترودهای Cu ENi این برتری را دارد که فلز جوش نرمتر تولید می کند ، (در شرایطی که عمق لایه جوش کم و بر روی ورق نازک انجام شود) که از نظر ماشین کاری قابل توجه است . در شرایطی که باید چندین روش جوش بر روی یکدیگر رسوب داده شود الکتروود ENiFe-C₁ جوشی با قابلیت ماشین کاری بهتری تولید می کند .

به علت ضرورت در پیش گرم کردن کار قبل از جوشکاری باید قطعه طوری قرار گیرد تا مسیر جوشکاری و عملیات کاملاً باز و جوشکاری به راحتی انجام گیرد آماده سازی قطعه قبل از جوشکاری شامل مراحل مختلف است ، از جمله : پخ سازی لبه های اتصال و یا برداشتن فلز قبل از ترکیدگی تا منتهی علیه آن ، بدین ترتیب از محبوس شدن هر گونه حباب گاز ماسه و کثافات دیگر در عمق ترکیدگی جلوگیری می شود . برای مشاهده منتهی علیه پیچیدگی گاهی لازم است از انواع ذره بین و یا وسایل دیگر استفاده شود و تنها به چشم غیر مسلح اکتفا نود . اگر قطعه کاملاً جدا نشده باشد باید ابتدا و انتهای مسیر یسرفت ترک را با ایجاد سوراخ هایی با مته بست . پوسته های ناشی از آهنگری و ریخته گری نیز باید از سطح اتصال کاملاً برطرف و تمیز

شوند . قطعات ریخته گری کارکده معمولا آغشته به روغن ، گریس و انواع آلودگی های دیگر هستند که حتی این مواد روغنی توسط گرافیت در سطح چدن نیز جذب شده اند . کلیه ناخالصی ها باید کاملا پاکیزه شوند . این عمل می تواند توسط محلول های شیمیایی یا سوزاندن و حرارت دادن برای مدت کوتاهی در درجه حرارت 370 درجه سانتیگراد انجام گیرد .

در بعضی مواقع دو سر از قطعه جدا شده را که قرار است به همدیگر متصل شوند ، ابتدا چندین لایه جوش رسوب داده و سنگ می زنند . سپس آنها را در کنار یکدیگر قرار داده و با چندین پاس دیگر جوش می دهند . شکل (2-40) این عمل را لایه دادن **Buttering** می گویند . در مورد اتصالات فلزات غیر هم جنس نظیر اتصال فولاد به چدن نیز از این تکنیک استفاده می شود . یکی از کاربردهای دیگر این تکنیک وصله زدن قطعه فولادی به چدنی خورده می باشد . باید توجه داشت که از اتصال مستقیم وصله فولادی به چدنی بدون لایه دادن با الکترودهای مخصوص (پرنیکل) جلوگیری شود . چون فلز جوش حاصل از ذوب شدن لبه فولادی (کربن حدود 2 / %) و لبه چدنی (کربن حدود 3 %) و الکتروود دارای

شکل (2. 40) رسوب دادن لایه بر روی لبه های مورد جوش در اتصالات چدن به چدن یا به بعضی فلزات دیگر

آنچنان ترکیب شیمیایی است (کربن حدود $1/8$ درصد) که ترد و شکننده اشد . در بعضی موارد می توان از وصله های مسی یا نیکلی استفاده کرد .

به طور کلی دو تکنیک در جوشکاری قطعات چدنی با قوس الکتریکی به کار می رود که اصطلاحاً به جوش سرد و گرم شناخته شده اند . در روش جوش سرد برای جلوگیری از ایجاد منطقه ترد و شکننده در مجاور جوش سعی می شود تا از بالا رفتن درجه حرارت قطعه جلوگیری شود بدین معنی که با به کار بردن الکترودهای کوچک ، آمپر پایین و انجام رسوب به طور پریودی و زمان های کوتاه و توقف برای سرد شدن جوش دائماً درجه حرارت قطعه کار حتی در موانع نزدیک خط اتصال پایین نگه داشته می شود . طبیعتاً منطقه باریکتری به درجه حرارت بحرانی برای حل شدن کربن آزاد در زمینه و احیاناً برگشت به صورت سمنتیت و یا فلز ترد دیگر می رسد . با این روش اگر جنس الکتروود مناسب انتخاب شود و مشکلی از نظر الماسه شدن فلز جوش و یا ایجاد ترکیدگی در فلز جوش نباشد ، احتمال وقوع

ترکیب در منطقه مجاور جوش کاهش می یابد و این منطقه بسیار باریک می گردد .
در تکنیک جوش گرم که بیشتر هم متداول است ، با پیش گرم کردن قطعه تا 200 درجه یا بیشتر و کنترل سرعت سرد شدن پس از عملیات جوشکاری (گزاردن قعه در کوره یا زیر خاکستر گرم و یا وسایل دیگر اصطلاحاً دم کردن) ساختار میکروسکوپی زمینه در فلز جوش و به ویژه منطقه مجاور جوش کنترل می شود و بدین ترتیب از به وجود آمدن فاز ترد و تنش های زیاد جلوگیری می شود .

هنگام استفاده از الکترودهای Cu ENi و ENiFe-C₁ پیش گرم کردن 200 - 300 درجه سانتیگراد پیشنهاد شده است . الکترودهای ENiFe-C₁ بر روی قطعاتی که استحکام کششی آنها حداقل $24/5 \text{ kg/mm}^2$ باشد فلز جوش سالمی به وجود می آورد ، اما قدری سخت تر از رسوب با الکترودهای ENi C₁ است . در درجه مهار یا ممانعت بالا می توان انتظار ترک هایی با در فلز جوش با الکترودهای ENi C₁ را داشت به خصوص اگر درصد فسفر در قطعه کار از 2/ درصد بیشتر باشد در این شرایط اگر به ویژه قابلیت ماشین کاری خوبی نیز مورد تقاضا باشد درجه حرارت پیش گرم کردن باید تا 500 - 750 درجه سانتیگراد بالا برد .

بعضی از جوشکارها برای ایجاد حرارت بیشتر و سرد شدن آرامتر فلز جوش مبادرت به ایجاد حوضچه های جوش بزرگ و گود می کنند . واضح است که هر چه حجم مذاب بیشتر باشد آرامتر سرد می شود و طبیعتاً در حوضچه گرد از تمرکز تنش در گوشه ها جلوگیری می شود، این که برای کاهش ترکیبگی تدبیر مناسبی است . اما نباید مشکل دیگر یعنی خلل و فرج را در جوش فراموش کرد . هر چه حوضچه مذاب وسیع تر و عمیق تر باشد اولاً احتمال هواس هوا و عدم محافظت کامل مذاب توسط قوس یا شعله کمتر می گردد . ثانیاً عمق زیاد مذاب احتمال مبحوس شدن حبابهای گاز را افزایش می دهد ثالثاً درصد ناخالصی ها نظیر فسفر که در فلز قطعه کار بیشتر الکتروود است در فلز جوش افزایش یافته و کیفیت جوش را پایین می آورد .

گاه برای آزاد کردن تنش های ایجاد شده ضمن جوشکاری انجام عملیات تنش زدایی بر روی قطعه کار ضروری است . درجه حرارت تنش زدایی نواحی مجاور جوش باید بالاتر از درجه حرارت آن مناطق در ضم جوشکاری **Inter pass temperature** باشد . از آنجائیکه کاربریها نمی توانند در 593 درجه سانتی گراد تجزیه شوند ، تنش زدایی تا این درجه حرارت کافی نیست بلکه باید تا 900⁰c گرم کرده و سپس بسیار آرام سرد شوند . با این عمل

ضمن تنش زدایی عمل نرم شدن نیز انجام می‌گیرد که در این حالت کاهش استحکام و سختی قطعه نیز مورد نظر قرار می‌گیرد .

یکی از تکنیک‌ها برای کاهش تنش‌ها کوبیدن یا چکش کاری فلز جوش پس از قطع قوس می‌باشد ، البته این عمل باید با دقت و مهارت زیاد انجام گیرد تا باعث شکسته شدن جوش نشود .

نکته دیگر که بد نیست در اینجا اشاره ای به آن شود تنش‌های باقی‌ماند در قطعات ریختگی و ناهماهنگ گرم کردن قطعات با درجه مهار یا ممانعت بالا می‌باشد . در بعضی قطعات ریختگی چدنی با طرح پیچیده و خاص اگر بعد از ریختن تنش زدایی بر روی آن انجام نشود ، برخی نقاط و مواضع ممکن است دارای مقداری تنش پسماند باشد که احتمالاً با تنش‌های ناشی از جوشکاری جمع و تشدید شده و منجر به شکست می‌شود و در این مواقع تنش زدایی قطعه ریخته شده قبل از جوشکاری مفید است . پیش گرم کردن موضعی از قطعه بدون توجه به طرح و شکل آن و احتمالاً عدم استقرار مناسب قطعه بر روی میز کار یا زمین می‌تواند باعث تمرکز تنش در موضعی حتی دور تر از منطقه جوش شده و سبب ایجاد ترکیدگی شود .

جوشکاری چدن با قوس الکتریکی محفوظ در گاز (MIG و TIG) : موفقیت‌های محدودی برای جوشکاری چدن با این روش‌ها به دست آمده است

. دو نوع سیم تحت محافظت گاز آرگون و یا CO₂ به کار برده می شوند . یک نوع سیم توخالی است که در هسته آن پودر و فلاکس مخصوص قرار دارد . نوع دوم سیم های معمولی از جنس ENIFE-c می باشد . در نوع اول سرباره و گاز و در نوع دوم فقط گاز عمل محافظت نوک الکتروود و حوضچه های جوش را انجام می دهد .

3- جوشکاری چدن با شعله اکسی استیلن یا جوش کاربید : جوشکاری قطعات چدنی با شعله اکسی استیلن بسیار متداول بوده و به طور وسیعی انجام می گیرد . قطعات کوچک را تا 10 کیلو می توان ابتدا با شعله پی گرم کرده (650 - 600 درجه سانتیگراد) و سپس عملیات جوشکاری بر روی آنها را انجام داد . قطعات بزرگ و سری را ابتدا در کوره با وسیله ای دیگر پیش گرم می شوند .

یکی از محدودیت های این فرایند عدم تمرکز حرارت در مسیر اتصال در مقایسه با روش قوس الکتریکی بوده و گاهی مکل پیچیدگی و تغییرات اندازه ها را سبب می شود و به طور کلی حرارت زیادی تلف می شود . اما از طرف دیگر سرعت سرد شدن فلز جوش کندتر از روش قوس الکتریکی بوده و احتمال سخت و ترد و الماسه شدن منطقه مجاور جوش کمتر است ، همچنین چون منبع حرارت و مفتول پر کننده به طور جداگانه قابل کنترل

است می توان به هر نسبت که لازم باشد از فلز قطعه کار یا مفتول ذوب کرده و فلز جوش را تشکیل داد .

شکل (2.41) روش دوختن یا بخیه زدن برای اتصال قطعات بزرگ چدنی

در این فرایند می توان از مفتول چدنی مرغوب با مینیمم گوگرد و فسفر یا مفتول مخصوص چدنی همراه با مقداری تیتانیم و سیلسیم اضافی و احتمالاً منیزیم استفاده کرد . این مفتول ها مطابق با استاندارد AWS ، ASTM با دو مشخصه RCI (استحکام کششی - 14 $17/5 \text{ kg mm}^2$ و RCI-A با کد های مختلف در بازار به فروش می رسند . گاهی برش قطعات چدنی موجود به صورت باریکه نیز استفاده می شود . این باریکه ها اگر قدری پهن باشند محافظت نوک آنها در شعله از اتمسفر هوا به خوبی امکان پذیر نخواهد بود و احتمالاً مقداری از کربن و سیلسیم آن خواهد سوخت که بر روی کیفیت فلز جوش بی تاثیر نیست .

برای محافظت و جلوگیری از اکسیداسیون عناصر در جوش بهتر است از فلاکس ها یا تنه کارهای مخصوص چدن استفاده کرد این فلاکس ها یا تنه کارها به چند طریق استفاده می شوند ، بعضی مواقع بر روی کار پاشیده می شوند و یا از طریق فرو بردن مفتول گرم به داخل تنه کار مقداری از آن را داخل تنه جو منتقل می کنند .

باید توجه داشت مصرف زیاد از حد تنه کار موجب محبوس شدن سرباره در داخل فلز جوش می شود .

شعله مشعل یا پیک برای جوشکاری چدن باید خنثی و یا کمی احیایی باشد . در عمل از مشعلی که شعله متوسط یا سرعت بالا تولید می کند استفاده شود . (شبیه آنچه در جوشکاری فولاد استفاده می شود) از به کار بردن نوک مشعل یا نازل که شعله پایین (شبیه آنچه در جوشکاری فلزات غیر آهنی به کار می رود) ایجاد کند جلوگیری شود . مشعل و مفتول باید در تکنیک دست عقب (Back Hand right ward) شکل (106.1) نگه داشته شود تا از روان شدن فلز جوش به منطقه دور از حفاظت شعله جلوگیری کند . به علاوه هنگام شروع . پایان عملیات جوشکاری در لبه ها باید دقت و مهارت خاصی به کار رود تا از روان شدن مذاب به علت سیالیت خوب چدن مذاب اجتناب شود .

بهترین حالت ، رسوب لایه جوش به ضخامت کمتر از $3/75$ میلی متر است . آماده کردن لبه اتصال دو قطعه یا برداشتن کامل عیوب ریخته گری یا سنگ ماشین در اینجا نیز ضروری است . زاویه پخ یا شکاف 90 تا 120 درجه پیشنهاد می شود . در محل جوش باید فضای کافی برای سهولت حرکت نوک مشعل وجود داشته باشد . اگر باید سوراخ عمیقی تعمیر شود لازم است ابتدا سوراخ به اندازه

کافی گشاد شود تا از خطر برگشت شعله به داخل مشعل Fire back جلوگیری شود. جوشکار ماهر می تواند آن قسمت از ناخالصی ها یا عیوبی که تمیز نشده است را در ضمن جوشکاری توسط تمرکز شعله مشعل و ضربه زدن با نوک مفتول به محل عیب یا ناخالصی تا حدودی برطرف کند. البته این عمل نیاز به مهارت و تجربه دارد.

پس از عملیات جوشکاری و برای تنش زدایی راه ساده قرار دادن قطعه در لایه مقوای نسوز Asbestos و یا شن خشک و یا خاکستر گرم می باشد تا موضع جوش و مناطق اطراف آرامتر سرد شوند وگرنه سرد شدن سریع ایجاد تنش های حرارتی کرده و احتمالاً سبب شکستن محل جوش یا منطقه مجاور آن می شود. عملیات تنش زدایی در بعضی قطعات که کاربرد خاص دارند اهمیت بیشتری دارد. در این مواقع باید قطعه را حدود یک ساعت برای هر $2/5$ سانتیمتر ضخامت در کوره با درجه حرارت $620 - 593$ قرار داد و سپس درجه حرارت آن با سرعت 10 درجه در هر ساعت تا 370 درجه کاهش داد و سپس در هوا سرد نمود. این عملیات احتمال پیچیدگی یا تغییر ابعاد قطعه را پس از ماشین کاری و ضمن کار کاهش می دهد. نکاتی که در مورد تنش زدایی قطعه ریخته شده قبل از جوشکاری و یکنواخت گرم کردن کل قطعه برای

جلوگيري از احتمال ترکيدگي قبلا بحث شد . در اينجا نيز صادق بوده و بايد رعايت شود .

4- جوش برنج Brass welding : به علت عدم هم رنگي موضع اتصال زرد با بقيه کار (متمایل به سياه) معمولا کمتر از جوش برنج و يا زر جوش براي تعمير قطعات نو استفاده مي شود . اما اين روش براي تعميرات قطعات فرسوده در قسمت هاي ديگر به طور وسيعي به کار مي رود . جوش برنج در مواردی که مساله خوردگي و تنش هاي حرارتي مطرح باشد کمتر مورد توجه قرار مي گيرد . در اين رو از مفتول هاي گروه $Rcu Zn$ و يا برنز آلومينيوم استفاده مي شود . فلاکس و يا تنه کار ممکن است بر روي سيم جوش به صورت روپوش موجود بوده و يا به طور جداگانه به کار برده شود . نقطه ذوب مفتول چند صد درجه سانتي گراد پايين تر از نقطه ذوب چدن خاکستري است . اغلب قطعه کار را تا $650 - 600$ درجه سانتیگراد پيش گرم مي کنند تا هنگام جوشکاري درجه حرارت سطح قطعه زودتر به حد مناسب براي عمليات برسد . ضمن جوشکاري شعله را آنقدر بر روي مسير اتصال قرار مي دهند تا ذوب سطحي يا اصطلاحا عرق نشستن شروع شود . سپس با نزديک کردن مفتول آغشته به تنه کار به موضع اتصال مقداري از مفتول ذوب شده به محل مورد نظر منتقل مي کنند . جوشکارماهر در اين فرايند سعي مي کند

حدالمقدور از ذوب شدن زیاد از حد قطعه کار جلوگیری کند و می توان گفت 90 درصد از فلز جوش از جنس مفتول است . در این عملیات نیز باید کوشش کرد تا منطقه گرم شده آرام سرد شود .

5- لحیم کاری سخت بر روی چدن Brazing :

لحیم سخت هم در اتصالات و تعمیرات قطعات چدنی به ویژه اتصال آنها به فلز دیگر نظیر فولاد و مس متداول است . در اینجا تنها مشکل وجود گرافیت آزاد در سطح اتصال است که گاهی مشکلاتی به وجود می آورد . غالباً از طریق سوزاندن یا شعله اکسیدی یا غوطه ور کردن در نمک های مذاب مخصوص یا از طرق الکتروشیمیایی ذرات گرافیک سطحی زدوده می شوند اصل اتصال در اینجا بر اساس نفوذ لحیم مذاب در درز اتصال بر اساس خاصیت مویینگی و کشش سطحی و احتمالاً نفوذ و اتصال اتمی می باشد . روش عملیات تقریباً شبیه آنچه است که در جوش برنج اشاره شد با این تفاوت که آلیاژ مفتول دارای نقطه ذوب نسبتاً پایین تری بوده (حدود 700 درجه و یا حتی پایین تر) و یرحخ اتصال لبه روی هم Lap می باشد طبیعتاً مقدار حرارت کمتری در این فرایند لازم است و چون درجه حرارت تغییر فاز در دیاگرام آهن کربن معمولاً بالاتر یا حدود 760 درجه است مشکلی ایجاد فاز های ترد و شکننده در

منطقه مجاور جوش و احیانا الماسه شدن و ترک برداشتن در این مناطق کاهش می یابد . از این نظر (متالوژیکی) فرایند لحیم سخت مورد توجه است اما باید در نظر داشت که استحکام اتصال چدن چندان زیاد نیست . معمولا برای دستیابی به اتصال بیشتر از آلیاژهای نقره برنز به عنوان سیم لیحیم استفاده می کنند که نقطه جاری شدن آنها از 760 درجه تجاوز نمی کند . اما این نوع مفتول ها معمولا گران هستند .

25-2-جوشکاری چدن های چکش خوار و نشکن

چدن های مالیبل تحت سیکل عملیات حرارتی معینی بر روی چدن سفید یا تبریدی با ترکیب شیمیایی خاص تهیه می شوند . گرافیت های آزاد شده طی این سیکل حرارتی به صورت برفکی مجتمع می شوند و قابلیت شکل پذیری و چکش خواری بهتری نسبت به چدن خاکستری (گرافیت ورقه ای) را ایجاد میکنند . عملیات جوشکاری روی این چدن ها را بدون تغییر خواص منطقه مجاور جوش تقریبا ناممکن است . بدین معنی که گرم شدن منطقه مجاور جوش تقریبا ناممکن است . بدین معنی که گرم شدن منطقه مجاور جوش (عبور از درجه حرارت بحرانی) و سرد شدن آن ، منطقه تردی به وجود می آید که حتی با عملیات حرارتی

ممکن است فقط گرافیت به صورت ورقه ای نه به شکل برفکی آزاد شود در نتیجه چکش خواری آن منطقه به پای خواص ا. ولیه نخواهد رسید . در مورد چدن با گرافیت کروی هم مشکلات مشابه وجود دارد .

چدن مالیبل و چدن نشکن در ردیف گسترده ای از خواص مکانیکی در صنعت تولید می شوند . اگرچه اغلب آنها قابل جوشکاری هستند ولی بهترین نتایج با انواع آنها که استحکام کمتری دارند به دست می آید . رسیدن به فلز جوش با استحکام مشابه تا 42kg/mm^2 امکان پذیر است . اما اگر استحکام چدن بالاتر باشد دستیابی به فلز جو با استحکام مشابه مشکل است . از نظر انعطاف پذیری نیز نمی توان به خواص مشابهی دست ENiFe-C_1 یافت . در قطعاتی که درجه مهار یا ممانعت کم باشد می توان از الکترودهای ENi C_1 استفاده کرد

درحالت هایی که درجه مهار یا ممانعت بیشتر و انعطاف پذیری و استحکام بالایی مورد تقاضاست الکترودهای ENiFe-C_1 ترجیح داده می شود پیش گرم کردن 200 تا 500 درجه سانتیگراد و استفاده از شدت جریان با آمپر پایین و عملیات حرارتی بعد از جوشکاری کمک می کند تا جوش با کیفیت خوبی به دست بیاید .

از روش جوشکاری با کاربید ، جوش برنج ،
لحیم سخت و کلیه توضیحات و تکنیک هایی که در
مورد جوشکاری چدن خاکستری بحث شد نیز برای
جوشکاری قطعات چدن مایبل و نشکن از
الکترودهای فسفر - برنز نیز در برخی موارد
استفاده می شود .

و همانطور که ضمن مطالب این بحث اشاره شد
قطعات چدنی را می توان به قطعات فولادی یا مسی
و بعضی آلیاژهای دیگر از طرق لحیمکاری سخت و
لایه دادن **Buttering** با الکتروود مناسب متصل کرد .